



Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.19 LAVADOR DE ARENAS
92637451

6.19 Ficha de equipo de trabajo: Lavador de arenas

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: LAVADOR DE ARENAS



OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
- ☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 11 de octubre de 2021

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- Lavador de arenas: SGLT01033EDR01HI01

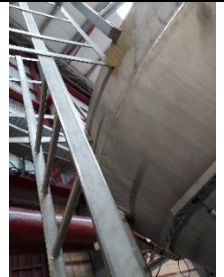


Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Lavador de arenas	Instrucciones	X		X		Año de fabricación 2019
	Declaración CE de conformidad	X			X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.19.1. Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a la parte superior del lavador

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
	Colocar escala fija de peldaño plano y superficie mayor o igual a 20 mm. Colocar puerta con cierre automático, que se mantenga cerrada en la posición de reposo y que tenga tope sobre el elemento firme del guardacuerpo. Unir el último peldaño hasta la parte superior de la tolva mediante tramex, para eliminar el riesgo de caída	C2
 Los peldaños de la escala son tubulares y el final de la escala no dispone de puerta. La apertura de guardacuerpo para acceso a escala fija, no dispone de puerta en la plataforma de acceso. Existe riesgo de caídas entre el último peldaño y la parte superior de la tolva del lavador		RIESGO ALTO

6.19.2. Arranque automático del lavador de arenas

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
	Colocar señalización indicando el hecho de que la puesta en marcha del lavador de arenas se produce de forma automática	B4
El lavador de arenas se pone en marcha de forma automática sin previo aviso		RIESGO MEDIO

6.19.3. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Solicitar al fabricante del equipo de trabajo la Declaración CE de conformidad	E5
No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo		RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.19.1	Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a la parte superior del lavador	C2	Alto
2	6.19.2	Arranque automático del lavador de arenas	B4	Medio
3	6.19.3	Defectos de documentación	E5	Bajo