




Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.43 BOMBEO DE POLIELECTROLITO
92637451

6.43 Ficha de equipo de trabajo: Bombeo de Polielectrolito

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: BOMBEO DE POLIELECTROLITO

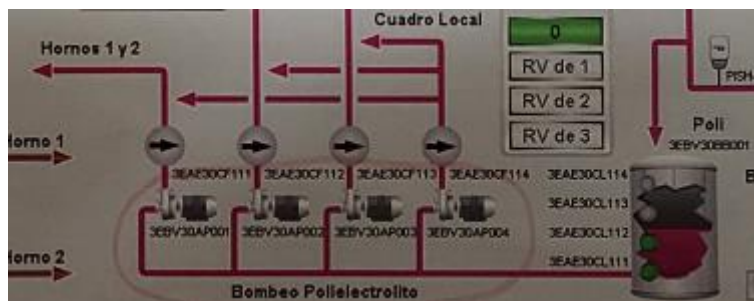

OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
- ☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 10 de enero de 2022

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- Depósito de Polielectrolito: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- 4 Bombas de Polielectrolito: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Bomba 1 de Polielectrolito	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante: Putzmeister
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 de Polielectrolito	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante: Putzmeister
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 3 de Polielectrolito	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante: Putzmeister
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 4 de Polielectrolito	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante: Putzmeister
	Declaración CE de conformidad				X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.43.1. Riesgo por contacto con producto químico Polielectrolito Diluido

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 Se muestra la Ficha de Seguridad del producto en polvo sin diluir	Sustituir la Ficha de Seguridad por la de Polielectrolito diluido	E5
		RIESGO BAJO

6.43.2. Riesgo de contacto con Polielectrolito diluido (ojos)

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible		B3
En las fichas de seguridad consultadas para el Polielectrolito diluido e prescribe lavado inmediato de ojos en caso de contacto con el producto. No existe lavaojos en las proximidades	Colocar lavaojos en las proximidades de la zona de Bombeo de Polielectrolito	RIESGO ALTO

6.43.3. Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 En el cuadro de mando, no existe indicación de que es para el Bombeo de Polielectrolito	Colocar indicación en cuadro de mando indicando que es para el Bombeo de Polielectrolito	E5
		RIESGO BAJO

6.43.4. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo.	E5
No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo	Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.43.2	Riesgo por contacto con Polielectrolito diluido (ojos)	B3	Alto
2	6.43.1	Riesgo por contacto con producto químico Polielectrolito diluido	E5	Bajo
3	6.43.3	Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento	E5	Bajo
4	6.43.4	Defectos de documentación	E5	Bajo