




Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.55 REACTIVOS CALDERA DE
HORNO 3
92637451

6.55 Ficha de equipo de trabajo: Reactivos caldera de Horno 3

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: REACTIVOS CALDERA DE HORNO 3

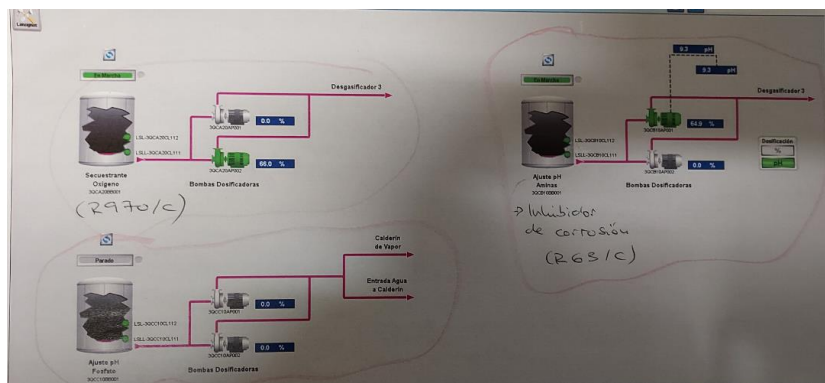

OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
- ☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 14 de enero de 2022

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- Tanque + 2 Bombas dosificadoras de Fosfato: **Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe**
- Tanque + 2 Bombas dosificadoras de secuestrante de oxígeno: **Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe**
- Tanque + 2 Bombas dosificadoras de aminas (inhibidor de oxígeno): **Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe**

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Bomba 1 dosificadora de Fosfato	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 dosificadora de Fosfato	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 1 dosificadora de secuestrante de Oxígeno	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 dosificadora de secuestrante de Oxígeno	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 1 dosificadora de Aminas	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 dosificadora de Aminas	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.55.1. Riesgo por información sobre productos químicos errónea o ausente

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible		B3
Durante la vista se pudo comprobar que no se encuentra disponible en la instalación la ficha de seguridad del Fosfato. Asimismo, en el tanque de secuestrante de Oxígeno se encuentra repetida la ficha de seguridad del Inhibidor de Oxígeno	Colocar en las inmediaciones de cada tanque la ficha de seguridad correspondiente al producto químico que contiene	RIESGO ALTO

6.55.2. Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible		B3
En las inmediaciones de la instalación de dosificación de reactivos a caldera, no existe, tal y como está establecido en la ficha de seguridad, lavaojos ni ducha	Instalar, en las inmediaciones de las instalaciones de dosificación de reactivos a caldera, lavaojos y ducha	RIESGO ALTO

6.55.3. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo.	E5
No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo	Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.55.1	Riesgo por información sobre productos químicos errónea a ausente	B3	Alto
2	6.55.2	Riesgo por ausencia de lavajos y ducha	B3	Alto
3	6.55.3	Defectos de documentación	E5	Bajo