




TÜVRheinland®

Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.67 AGUA OSMOTIZADA
92637451

6.67 Ficha de equipo de trabajo: Agua Osmotizada

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: AGUA OSMOTIZADA

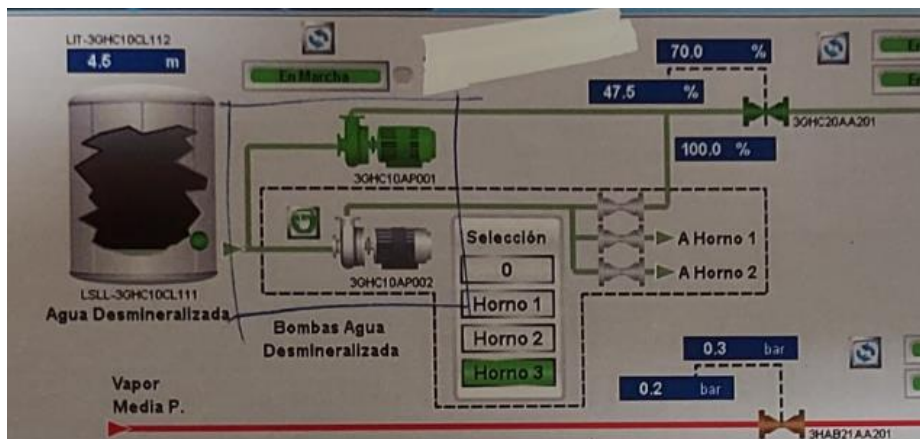

OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
- ☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 07 de febrero de 2022

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:


- Cadena de agua osmotizada: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- Tanque de agua osmotizada: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- 2 Bombas agua osmotizada: Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe
- 5 Bombas de Dosificación: Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Bomba 1 (Bombeo agua osmotizada)	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante GRUNDFOS
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 (Bombeo agua osmotizada)	Instrucciones	X			X	Año de fabricación? Fabricante GRUNDFOS
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba de dosificación Horno 1	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba de dosificación Horno 2	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 1 de dosificación Horno 3	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba 2 de dosificación Horno 3						
Bomba de dosificación a Zona lavado de Agua Amoniaca						

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.67.1. Riesgo por ausencia de lavajos y ducha

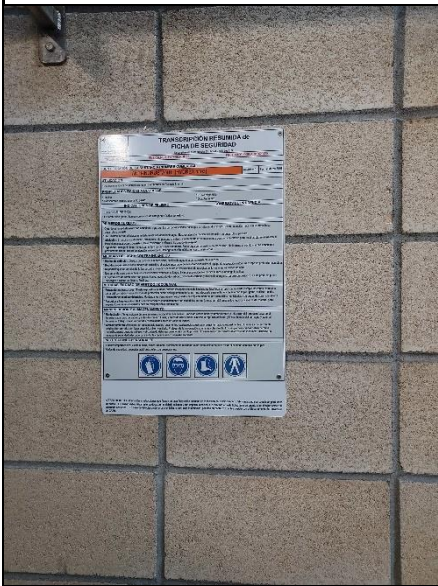No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 En las inmediaciones de las instalaciones no existe, tal y como está establecido en la ficha de seguridad de los productos lavajos ni ducha	Instalar, en las inmediaciones de las instalaciones: - Ducha y lavajos en la de dosificación de cal - Lavajos en la de dosificación de carbón activo	B3 RIESGO ALTO

6.67.1. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	E5 RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.67.1	Riesgo por ausencia de lavajos y ducha	B3	Alto
2	6.67.2	Defectos de documentación	E5	Bajo